


## 業者様専用車輛報告書

(状態説明書)

No. <b>5436</b>	メーカー <b>MITSUBISHI</b>	車名 <b>ランサー</b>	型式 <b>GF-CP9A</b>	形状・ドア数 <b>4D</b>	評価点 <b>3</b>
	初度登録年月 <b>11 / 2</b> 月	排気量 <b>2000</b> cc	グレード <b>GSRエボリューション6</b>	<b>4WD</b>	
					内装補助評価 <b>C</b>

車検	× 年 × 月	シフト		
走行	<b>175,744 km</b>	<b>F5</b>		
外色	元色 色替 <b>白 →</b>	カラーNo. <b>W83</b>	冷房	<b>AAC</b>
燃料	<b>ガソリン</b>	内装色 <b>ブラック</b>	新車整備手帳 (保証書付)	<b>無</b>
リサイクル預託金	<b>11,630</b> 円	乗員定数 <b>5</b> 人	※書類と一緒に保管して下さい	

純正品	S R	純AW	P S	P W
	カワ	T V	ナビ	エアB
◎カスタム内容 純正オプション カーボンシフトノブ カーボンサイドブレーキレバー PIAAフォグランプ ラリーアート フロントタワーバー マッドフラップ アルミペダルカバー クスコ リアタワーバー				

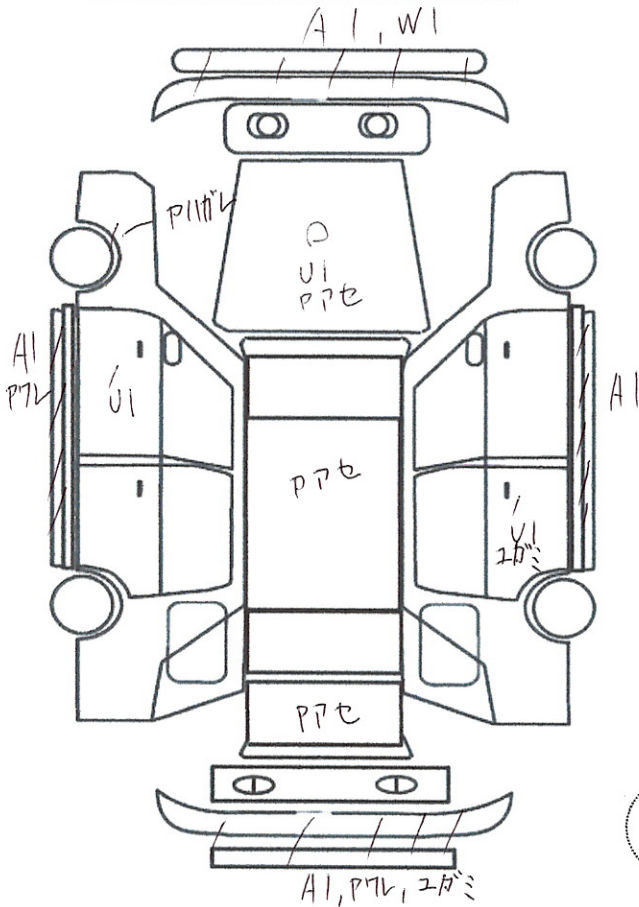

✓トラスト企画 検査員報告	
下廻りにサビ、腐食あります。 リアサイドメンバーに腐食穴あります。 内装にキズ、汚れあります。 AYCチェックランプ点灯しています。 マフラー排気漏れしています。 ドアミラーインナーパネルに加工穴あります。 トランクルーム内に腐食穴あります。 給油口内にサビ止め跡あります。 点検記録簿多数あります。 下廻りのサビ、腐食穴ありますので 現車確認は必ずお願い致します。	
エンジン型式	4G63
エンジン区分	ターボ
型式指定	09027
類別区分	0052

A	U	B	P	W	S	C	G	X	XX
キ	凹	傷	要	補	サ	腐	飛	要	交
ズ		凹	塗	修	ビ	食	石	交	換
			装	後			傷	換	

不具合内容

キズ・ヘコミ・補修箇所	電装系不具合
フロントバンパーにキズ、擦れあります。	AYCチェックランプ点灯しています。
ボンネットにヘコミあります。	
サイドステップにキズ、ヒビ割れあります。	
リアバンパーにキズ、歪み、補修跡あります。	
左Fドアにヘコミあります。	
右Rドアにヘコミ、歪みあります。	

その他

オススメポイント

マフラー排気漏れしています。	オプションパーツ付きエボ6!
ドアミラーインナーパネルに加工穴あります。	レストアベース等にいかがでしょうか?
リアサイドメンバー、トランクルーム内に腐食穴あります。	
給油口内にサビ止め跡あります。	
点検記録簿	
17年4月、19年4月、21年4月、23年4月、24年4月	
25年5月/9月、26年4月、27年4月、28年5月、29年4月	
30年6月、31年4月、R2年7月分が付属します。	

チェック

社長